

PRZEGLĄD PODSTAWOWY

Nr: PR/01/2016

Raport z przeglądu: PODSTAWOWEGO / ROCZNEGO

Przeгляд wykonano: 04-05-2016

Data ważności do: 04-05-2017

Przeгляд wykonał: Xxx Xxx

Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.
Pocztowa 1 lok. 6, 05-082 Stare Babice

KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 0898/2016/PL

Adres placu zabaw: Warszawska XX,
96-3XX Xxx

Właściciel placu zabaw: Urząd Gminy w Xxxxxx
96-3XX Xxxxx, Warszawska XX
tel.: /4X/ 8XX 21 8X

Zarządca placu zabaw: Szkoła Podstawowa im. Xxxxx Xxx
96-3XX Xxx, Warszawska XX
tel.: /46/ 855 24 16
Osoba do kontaktu: Jan Kowalxxx
tel.: +48 /4X/ 8XX 24 XX kom.: +48 6XX 5XX 24X

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Przeгляд **PODSTAWOWY** nr: PR/01/2016**OPIS PRZEGLĄDU**

Plac zabaw w dobrym stanie technicznym, **wymagający głównie gruntownej konserwacji** (dotyczy wszystkich elementów wyposażenia), wyrównania i uzupełnienia nawierzchni oraz drobnych ale pilnych napraw w obydwu bujakach sprężynowych, zestawie "Patrycja" z trzema wieżami, zestawie "Małpi Gaj" oraz karuzeli z siedziskami. Szczegóły dotyczące napraw znajdują się w dalszej części raportu.

Konserwacja nie tylko podniesie estetykę urządzeń, ale przede wszystkim pozwoli ograniczyć wpływ warunków atmosferycznych i postęp związanej z nim degradacji, a tym samym wpłynie na "żywość" urządzeń.

W trakcie kontroli na placu zabaw stwierdzono również, kilka niezgodności z zaleceniami normy PN-EN1176:2009 i PN-EN1177:2009.

Dotyczą one:

- 1.) **niezgodnej z normą grubości nawierzchni piaskowej** pod niektórymi zestawami zabawowym. Niezgodność ta wynika głównie z nierównomiernie rozproszanego piasku. W zestawach o swobodnej wysokości upadku do 2m zalecana grubość nawierzchni to minimum 300 mm, natomiast w zestawach powyżej 2m (Zestaw Patrycja oraz Małpi Gaj) zalecana minimalna grubość nawierzchni piaskowej to 400 mm.
- 2.) w chwytach w obu bujakach sprężynowych brakuje końcowych elementów o odpowiedniej średnicy, które stanowią **zabezpieczenie uniemożliwiające wybite oka dziecka w trakcie zabawy poprzez uderzenie rączką**. Jest to dość poważne zagrożenie wymagające natychmiastowej naprawy urządzenia, wymiany niekompletnych elementów na zgodne z normą PN-EN1176:2009.
- 3.) **w obrębie strefy bezpiecznej karuzeli z siedziskami** (urządzenie z ruchem wymuszonym obciążone szczególnym ryzykiem doznania urazu) **w odległości około 1m od niej składowane są elementy z metalu i betonu**. Zalecane natychmiastowe usunięcie składowanych elementów oraz nie przechowywanie ich w obrębie placu zabaw.

OCENA RYZYKA (ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw)

Ogólny poziom ryzyka na placu zabaw: **ŚREDNI** (23 punktów)

Stwierdzono drobne nieprawidłowości, prawdopodobne ryzyko wystąpienia niewielkich urazów.

Elementy placu zabaw z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka:

9. Sprężynowiec "Skuter"; Poziom ryzyka **WYSOKI** (35 punktów)
10. Sprężynowiec "Konik"; Poziom ryzyka **WYSOKI** (35 punktów)
14. Karuzela tarczowa z siedziskami; Poziom ryzyka **WYSOKI** (49 punktów)

DODATKOWE PYTANIA

1. Czy dla placu zabaw wdrożono plan kontroli i konserwacji?

TAK **NIE**

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

2. Czy dojście do placu zabaw jest bezpieczne i drożne?

TAK **NIE**

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

3. Czy teren placu zabaw jest prawidłowo odwodniony (np. brak większych zagłębień powodujących gromadzenie się wody - kałuże)?

TAK ~~NIE~~

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

4. Czy w obrębie placu zabaw znajdują się niezabezpieczone zbiorniki z wodą, sadzawki, itp.? /ryzyko utopienia/

NIE ~~TAK~~

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

5. Czy w obrębie placu zabaw znajdują się elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci np. studnie, betonowe murki lub głazy z ostrymi krawędziami itp.?

~~NIE~~ **TAK**

Poziom ryzyka:
ŚREDNI (25 punktów)



Zdjęcie nr 1

6. Czy między urządzeniami zachowane są strefy bezpieczeństwa?

TAK ~~NIE~~

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

7. Czy widoczne są oznaki wandalizmu (duże zaśmiecenie terenu, potłuczone szkła, połamane elementy itp.)?

NIE ~~TAK~~

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

8. Czy piasek w piaskownicy jest czysty (bez zanieczyszczeń zwierzęcych, potłuczonego szkła itp.)?

~~TAK~~ **NIE** ~~NIE DOTYCZY~~

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

9. Czy plac zabaw posiada dokumentację potwierdzającą wymianę piasku w piaskownicy?

~~TAK~~ **NIE** ~~NIE DOTYCZY~~

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

10. Czy plac zabaw wyposażony jest w regulamin?

TAK ~~NIE~~

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

11. Czy na regulaminie umieszczony jest adres placu zabaw i numery telefonów alarmowych?

~~TAK~~ **NIE** ~~NIE DOTYCZY~~

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



Zdjęcie nr 1

12. Czy plac zabaw jest ogrodzony?

~~TAK~~ **NIE** NIE DOTYCZY

Poziom ryzyka:

BRAK RYZYKA

13. Czy w ogrodzeniu występują ostre krawędzie/zakończenia powodujące ryzyko skaleczenia?

~~NIE~~ ~~TAK~~ **NIE** DOTYCZY

Poziom ryzyka:

BRAK RYZYKA

14. Czy furtka zamyka się w sposób prawidłowy?

~~TAK~~ ~~NIE~~ **NIE** DOTYCZY

Poziom ryzyka:

BRAK RYZYKA

15. Czy konstrukcja furtki i mechanizmu zamykającego stanowi zagrożenie?

~~NIE~~ ~~TAK~~ **NIE** DOTYCZY

Poziom ryzyka:

BRAK RYZYKA

16. Czy plac zabaw wyposażony jest w kosze na śmieci?

TAK ~~NIE~~

Poziom ryzyka:

BRAK RYZYKA

17. Czy plac zabaw wyposażony jest w ławki?

TAK ~~NIE~~

Poziom ryzyka:

BRAK RYZYKA

18. Czy dla placu zabaw wdrożono procedury postępowania na wypadek awarii, pożaru lub wypadku?

~~TAK~~ **NIE**

Poziom ryzyka:

BRAK RYZYKA

19. Czy zalecenia wynikające z poprzednich kontroli zostały wypełnione?

~~TAK~~ ~~NIE~~ **NIE** DOTYCZY

Poziom ryzyka:

BRAK RYZYKA

20. Czy plac zabaw posiada dokumentację, np. książkę placu zabaw zawierającą historię przeprowadzanych kontroli oraz dokumenty potwierdzające zgodność z Normą PN-EN 1176:2009?

~~TAK~~ **NIE**

Poziom ryzyka:

BRAK RYZYKA

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Wykaz elementów podlegających przeglądowi

- | | | |
|----|--|-----------------------------------|
| 1 | Zestaw "Kuba" z 1 wieżą
nr kat.: IF/05241 HIC: 1.10 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 2 | Zestaw "Patrycja" z 3 wieżami
nr kat.: IF/05242 HIC: 2.20 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 3 | Zestaw "Małpi Gaj Midi"
nr kat.: IF/05243 HIC: 2.10 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 4 | Huśtawka podwójna
nr kat.: IF/05244 HIC: 1.10 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 5 | Huśtawka wagowa
nr kat.: IF/05245 HIC: 0.70 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 6 | Ławka nr 1
nr kat.: IF/05246 HIC: 0.00 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 7 | Ławka nr 2
nr kat.: IF/05247 HIC: 0.00 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 8 | Ławka nr 3
nr kat.: IF/05248 HIC: 0.00 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 9 | Sprężynowiec "Skuter"
nr kat.: IF/05249 HIC: 0.60 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 10 | Sprężynowiec "Konik"
nr kat.: IF/05210 HIC: 0.60 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 11 | Kosz na śmieci
nr kat.: IF/05211 HIC: 0.00 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 12 | Tablica regulamin
nr kat.: IF/05212 HIC: 0.00 m; | Producent: Inter-Flora sp. z o.o. |
| 13 | Karuzela tarczowa
nr kat.: brak danych HIC: 0.00 m; | Producent: brak danych |
| 14 | Karuzela tarczowa z siedziskami
nr kat.: brak danych HIC: 0.00 m; | Producent: brak danych |

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia ¹

Nazwa: Zestaw "Kuba" z 1 wieżą

Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: Zestaw zabawowy

Nr katalogowy: IF/05241

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **NISKI** (15 punktów) Prawdopodobne ryzyko wystąpienia urazów typu drobne skaleczenia, stłuczenia, skręcenia. Ze względu na ryzyko doznania niewielkich urazów ciała poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu lub, jeśli to możliwe, usunięcie występujących nieprawidłowości.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne typ 1 - drewno klejone malowanie powierzchniowe	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 1; 2; 3; 4)
elementy drewniane typ 1 - drewno bezrdzeniowe malowanie powierzchniowe	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 5; 6)

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

podesty typ 1 - drewno bezdzeniowe malowanie powierzchniowe	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty.
(zdjęcie: 7; 8; 9)		
kotwy - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
(zdjęcie: 10)		
elementy metalowe typ 1 - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
wypełnienia typ 1 - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
(zdjęcie: 11)		
zadaszenia typ 1 - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne	Rozklejenie	Duży stopień zużycia elementów głównie w wyniku działania promieniowania UV. Elementy straciły kolor oraz stały się kruche i podatne na uszkodzenia. Zalecana dalsza obserwacja podczas kontroli funkcjonalnych w razie pojawienia się pęknięć zalecana wymiana.
(zdjęcie: 12)		
zjazd ślizgu typ 1 - stal nierdzewna	nie uzupełniono	nie uzupełniono
rama ślizgu typ 1 - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
burty ślizgu typ 1 - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
śruby - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

zaśleпки na śruby - tworzywo sztuczne	Naturalne zużycie/bez uwag	Kompletne, zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań. (zdjęcie: 13)
elementy konstrukcyjne pomostu - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 14)
elementy linowe pomostu - stal w oplocie	Inne	Zużycie w normie.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie.
Tabliczka znamionowa -	Jest - niekompletne informacje	Tabliczka znamionowa nie zawiera wszystkich wymaganych informacji. Zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Brak nr katalogowego produktu. (zdjęcie: 15)
Stan nawierzchni -	Za niski poziom	Nawierzchnia pod urządzeniem jest rozproszona nierównomiernie oraz jej poziom jest zbyt niski i. Poziom nawierzchni pod urządzeniem podyktowany jest wysokością swobodnego upadku z urządzenia. Zbyt niski poziom nawierzchni zwiększa wysokość upadku co może mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Zalecane wyrównanie oraz uzupełnienie nawierzchni do poziomu określonego na znacznikach lub do minimalnej grubości 300 mm (zdjęcie: 16; 17)
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



Zdjęcie nr 9



Zdjęcie nr 10



Zdjęcie nr 11



Zdjęcie nr 12



Zdjęcie nr 13



Zdjęcie nr 14



Zdjęcie nr 15



Zdjęcie nr 16



Zdjęcie nr 17

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia ²

Nazwa: Zestaw "Patrycja" z 3 wieżami

Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: Zestaw zabawowy

Nr katalogowy: IF/05242

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **NISKI** (15 punktów) Prawdopodobne ryzyko wystąpienia urazów typu drobne skaleczenia, stłuczenia, skręcenia. Ze względu na ryzyko doznania niewielkich urazów ciała poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu lub, jeśli to możliwe, usunięcie występujących nieprawidłowości.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
elementy metalowe typ 1 - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
wypełnienia typ 1 - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zadaszenia typ 1 - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne	Rozklejenie	Duży stopień zużycia elementów głównie w wyniku działania promieniowania UV. Elementy straciły kolor oraz stały się kruche i podatne na uszkodzenia. Zalecana dalsza obserwacja podczas kontroli funkcjonalnych w razie pojawienia się pęknięć zalecana wymiana. (zdjęcie: 1)
elementy linowe - stal w oplocie	nie uzupełniono	nie uzupełniono
zjazd ślizgu typ 1 - stal nierdzewna	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
rama ślizgu typ 1 - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
burty ślizgu typ 1 - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
śruby - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

podest ścianki wspinaczkowej - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
elementy konstrukcyjne pomostu - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 2)
elementy linowe pomostu - stal w oplocie	Inne	Stwierdzono uszkodzenie górnej środkowej liny pomostu. Lina jest zerwana na obu końcach. Zalecana jak najszybsza wymiana elementu na nowy. (zdjęcie: 3; 4; 5)
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.
Stan nawierzchni -	Za niski poziom	Nawierzchnia pod urządzeniem jest rozproszona nierównomiernie oraz jej poziom jest zbyt niski i . Poziom nawierzchni pod urządzeniem podyktowany jest wysokością swobodnego upadku z urządzenia. Zbyt niski poziom nawierzchni zwiększa wysokość upadku co może mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Zalecane wyrównanie oraz uzupełnienie nawierzchni do poziomu określonego na znacznikach lub do minimalnej grubości 300 mm (zdjęcie: 6)
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych**Część B**

słupy konstrukcyjne typ 1 -
drewno klejone malowanie
powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 7; 8; 9; 10)

elementy drewniane typ 1 -
drewno bezrdzeniowe
malowanie powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 11)

podesty typ 1 - drewno
bezrdzeniowe malowanie
powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 12)

kotwy - stal ocynk

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

(zdjęcie: 13)

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/01/2016

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



Zdjęcie nr 9



Zdjęcie nr 10



Zdjęcie nr 11



Zdjęcie nr 12



Zdjęcie nr 13

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia ³

Nazwa: Zestaw "Małpi Gaj Midi"

Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: Zestaw sprawnościowy

Nr katalogowy: IF/05243

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **BARDZO NISKI** (5 punktów)

Prawdopodobne ryzyko wystąpienia niewielkich urazów typu otarcia naskórka, drobne stłuczenia. Ze względu na mieszczące się w normie ryzyko doznania mało znaczących urazów poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie bardzo wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
kotwy - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 1)
Stan nawierzchni -	Za niski poziom	Nawierzchnia pod urządzbem jest rozproszona nierównomiernie oraz jej poziom jest zbyt niski i. Poziom nawierzchni pod urządzeniem podyktowany jest wysokością swobodnego upadku z urządzenia. Zbyt niski poziom nawierzchni zwiększa wysokość upadku co może mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Zalecane wyrównanie oraz uzupełnienie nawierzchni do poziomu określonego na znacznikach lub do minimalnej grubości 400 mm (zdjęcie: 2)
Inne uwagi -	Inne	W drabince linowej poluzowała się praw śruba mocująca, konieczne dokręcenie poluzowanego elementu. (zdjęcie: 3; 4)
śruby - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
podest ścianki wspinaczkowej - płyta HPL	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

fundament/fundamenty - fundament prefabrykowany	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyszczyć/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 5; 6)
elementy linowe - stal w oplocie	Inne	Naturalne zużycie, bez uwag. (zdjęcie: 7; 8)
elementy konstrukcyjne - stal	Uszkodzenie powłoki lakierniczej	Stwierdzono uszkodzenie powłoki lakierniczej. Wada estetyczna - bez wpływu na bezpieczeństwo. Zalecane oczyszczenie elementu, odtłuszczenie powierzchni i polakierowanie np. lakierem w spray'u lub pomalowanie farbą do elementów metalowych "na zewnątrz". (zdjęcie: 9; 10)

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/01/2016



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



Zdjęcie nr 9



Zdjęcie nr 10

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 4

Nazwa: **Huśtawka podwójna**
 Producent: **Inter-Flora sp. z o.o.**
 Typ elementu: **Huśtawka wahadłowa**
 Nr katalogowy: **IF/05244**

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **NISKI** (15 punktów) Prawdopodobne ryzyko wystąpienia urazów typu drobne skaleczenia, stłuczenia, skręcenia. Ze względu na ryzyko doznania niewielkich urazów ciała poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu lub, jeśli to możliwe, usunięcie występujących nieprawidłowości.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne - drewno klejone	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 1; 2; 3)
łańcuchy - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań. (zdjęcie: 4)
elementy konstrukcyjne - stal	Uszkodzenie powłoki lakierniczej	Stwierdzono uszkodzenie powłoki lakierniczej. Wada estetyczna - bez wpływu na bezpieczeństwo. Zalecane oczyszczenie elementu, odtłuszczenie powierzchni i polakierowanie np. lakierem w spray'u lub pomalowanie farbą do elementów metalowych "na zewnątrz". (zdjęcie: 5; 6)
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 7)

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Stan nawierzchni - Za niski poziom

Nawierzchnia pod urządzbem jest rozproszona nierównomiernie oraz jej poziom jest zbyt niski i. Poziom nawierzchni pod urządzeniem podyktowany jest wysokością swobodnego upadku z urządzenia. Zbyt niski poziom nawierzchni zwiększa wysokość upadku co może mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Zalecane wyrównanie oraz uzupełnienie nawierzchni do takiego poziomu żeby odległość pomiędzy siedziskiem płaskim a nawierzchnią wynosiła nie więcej jak 43 cm (aktualnie 61 cm) grubość nawierzchni pod huśtawką wynosiła minimum 300 mm

(zdjęcie: 8; 9)

siedziska huśtawkowe typ 1 - guma	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
siedziska huśtawkowe typ 2 - guma	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
kotwy - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne	Naturalne zużycie/bez uwag	Duży stopień zużycia elementów głównie w wyniku działania promieniowania UV. Elementy straciły kolor oraz stały się kruche i podatne na uszkodzenia Zalecana dalsza obserwacja podczas kontroli funkcjonalnych w razie pojawienia się pęknięć zalecana wymiana.
śruby - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Inne	bez uwag
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



Zdjęcie nr 9

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia **5**

Nazwa: **Huśtawka wagowa**
 Producent: **Inter-Flora sp. z o.o.**
 Typ elementu: **Huśtawka wagowa**
 Nr katalogowy: **IF/05245**

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **BARDZO NISKI** (5 punktów)

Prawdopodobne ryzyko wystąpienia niewielkich urazów typu otarcia naskórka, drobne stłuczenia. Ze względu na mieszczące się w normie ryzyko doznania mało znaczących urazów poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie bardzo wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
chwyt - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań. (zdjęcie: 1)
śruby - stal ocynk	Korozja	Nieznaczna korozję elementu. Zalecane jego oczyszczenie, a następnie zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych farbą do metalu. W przypadku znacznego postępu korozji - konieczna jego wymiana na nowy. lub: Stwierdzono znaczną korozję elementu. Konieczna wymiana. (zdjęcie: 2)
elementy konstrukcyjne - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań. (zdjęcie: 3)
belka - drewno klejone malowanie powierzchniowe	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 4; 5; 6)
siedziska - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych


Część B

opony - guma	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	nie uzupełniono

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/01/2016




Zdjęcie nr 1

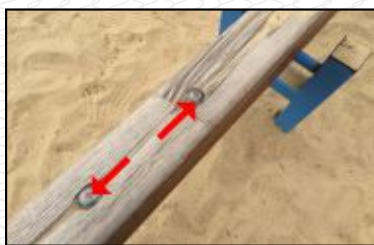

Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

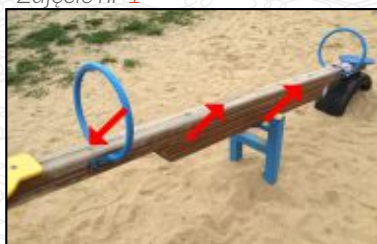

Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 6

Nazwa: Ławka nr 1

Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: ławka

Nr katalogowy: IF/05246

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **BARDZO NISKI** (1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
siedziska - drewno bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 1; 2)
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczy	Tabliczka znamionowa przy urządzeniu jest nie czytelna. Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. (zdjęcie: 3)
śruby - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
elementy konstrukcyjne - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 7

Nazwa: Ławka nr 2

Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: ławka

Nr katalogowy: IF/05247

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **BARDZO NISKI** (1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
siedziska - drewno bezdzeniowe impregnowane powierzchniowo	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 1; 2)
elementy konstrukcyjne - stal	Korozja	Stwierdzono oznaki drobnej korozji elementu. Zalecane jego oczyszczenie, a następnie zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych, np. lakierem w spray'u lub farbą do metalu. (zdjęcie: 3)
śruby - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczy	Brak tabliczki znamionowej. Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 8

Nazwa: Ławka nr 3

Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: ławka

Nr katalogowy: IF/05248

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **BARDZO NISKI** (1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
siedziska - drewno bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 1; 2)
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 3)
śruby - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
elementy konstrukcyjne - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	nie uzupełniono

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 9

Nazwa: **Sprężynowiec "Skuter"**
 Producent: **Inter-Flora sp. z o.o.**
 Typ elementu: Bujak sprężynowy
 Nr katalogowy: **IF/05249**

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **WYSOKI** (35 punktów)

Prawdopodobne ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń wymagających hospitalizacji, skomplikowanych złamań długich kości ramion/nóg, pęknięcia czaszki, urazów karku/szyi, kontuzji, wstrząsu mózgu, głębokich ran szarpanych/ciętych, urazów mogących powodować trwałe kalectwo. Ze względu na występujące prawdopodobieństwo doznania ciężkich obrażeń poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw niski. Wskazane jak najszybsze usunięcie występujących nieprawidłowości oraz monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
chwyty - tworzywo sztuczne	Inne	Niekompletne chwyt po prawej stronie urządzenia. Brak elementu osłaniającego śrubę oraz uniemożliwiającego uszkodzenie oka dziecka poprzez uderzenie w oczodół. zalecana natychmiastowa naprawa zabawki. (zdjęcie: 1; 2)
stopki - tworzywo sztuczne	Inne	Niekompletna stopka po prawej stronie urządzenia. Brak elementu osłaniającego śrubę oraz uniemożliwiającego uszkodzenie oka dziecka poprzez uderzenie w oczodół. zalecana natychmiastowa naprawa zabawki. (zdjęcie: 3; 4)
śruby - stal ocynk	Korozja	Stwierdzono korozję elementu. Zalecane jego oczyszczenie, a następnie zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych, np. lakierem w spray'u lub farbą do metalu. (zdjęcie: 5)
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Inne	urządzenie przechylone od pionu, należy ustawić urządzenie w pionie oraz poprawić fundamentowanie jeśli to konieczne. (zdjęcie: 6)

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Stan nawierzchni - Za niski poziom

Poziom nawierzchni jest zbyt niski. Element mocujący urządzenie do fundamentu znajduje się zbyt płytko. Zalecane uzupełnienie nawierzchni do poziomu określonego na znacznikach.

(zdjęcie: 7)

wypełnienia - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
siedziska - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
elementy konstrukcyjne - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 10

Nazwa: **Sprężynowiec "Konik"**
 Producent: **Inter-Flora sp. z o.o.**
 Typ elementu: Bujak sprężynowy
 Nr katalogowy: **IF/05210**

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **WYSOKI** (35 punktów)

Prawdopodobne ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń wymagających hospitalizacji, skomplikowanych złamań długich kości ramion/nóg, pęknięcia czaszki, urazów karku/szyi, kontuzji, wstrząsu mózgu, głębokich ran szarpanych/ciętych, urazów mogących powodować trwałe kalectwo. Ze względu na występujące prawdopodobieństwo doznania ciężkich obrażeń poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw niski. Wskazane jak najszybsze usunięcie występujących nieprawidłowości oraz monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
chwyty - tworzywo sztuczne	Inne	Niekompletne chwyt po prawej stronie urządzenia. Brak elementu uniemożliwiającego uszkodzenie oka dziecka poprzez uderzenie chwytu w oczodół. Zalecana natychmiastowa naprawa zabawki. (zdjęcie: 1; 2)
stopki - tworzywo sztuczne	Inne	Niekompletne chwyt po prawej stronie urządzenia. Brak elementu osłaniającego śrubę oraz uniemożliwiającego uszkodzenie oka dziecka poprzez uderzenie stopki w oczodół. Zalecana natychmiastowa naprawa zabawki. (zdjęcie: 3; 4)
śruby - stal ocynk	Korozja	Stwierdzono korozję elementu. Zalecane jego oczyszczenie, a następnie zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych, np. lakierem w spray'u lub farbą do metalu lub wymiana na nowe. (zdjęcie: 5; 6)
wypełnienia - płyta HDPE	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
siedziska - płyta HDPE	nie uzupełniono	nie uzupełniono
elementy konstrukcyjne - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Tabliczka znamionowa - Brak

Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.

Stan nawierzchni - W normie

Poziom nawierzchni w normie.

Inne uwagi - Brak uwag

Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/01/2016



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 11

Nazwa: Kosz na śmieci

Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: Kosz na śmieci

Nr katalogowy: IF/05211

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **BARDZO NISKI** (1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
zadaszenie - stal	Naturalne zużycie	Wskazane przeprowadzenie konserwacji. Regularnie wykonywane zabiegi konserwacyjne wpływają na estetykę oraz mogą znacznie wydłużyć "żywoćność" urządzenia. (zdjęcie: 1)
podstawa - stal	Korozja	Stwierdzono korozję elementu. Zalecane jego oczyszczenie, a następnie zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych, np. lakierem w spray'u lub farbą do metalu. (zdjęcie: 2; 3)
pojemnik - stal	Naturalne zużycie	Wskazane przeprowadzenie konserwacji. Regularnie wykonywane zabiegi konserwacyjne wpływają na estetykę oraz mogą znacznie wydłużyć "żywoćność" urządzenia.
fundament/fundamenty - fundament prefabrykowany	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczy	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	nie uzupełniono

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/01/2016



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 12

Nazwa: Tablica regulamin

Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: Tablica regulaminowa

Nr katalogowy: IF/05212

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **BARDZO NISKI** (1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne - drewno klejone malowanie powierzchniowe	Utrata właściwości zabezpieczających impregnatu	Element należy ponownie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, np. poprzez pomalowanie lakierobejcą lub odpowiednią farbą do powierzchni drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci do wnętrza, zaolejowanie, itp. Przed naniesieniem nowej warstwy impregnatu elementy drewniane należy oczyścić/oszlifować papierem ściernym (drewno powinno być wówczas suche). Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do konserwacji posiadał odpowiednie atesty. (zdjęcie: 1; 2)
Inne uwagi -	Inne	Nieczytelne dane, brak adresu placu zabaw, brak danych administratora placu zabaw oraz brak telefonów alarmowych, zalecane uzupełnienie brakujących danych (zdjęcie: 3)
wypełnienia - sklejka malowanie powierzchniowe	Naturalne zużycie	Wskazane przeprowadzenie konserwacji.
śruby - stal ocynk	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczy	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 13

Nazwa: **Karuzela tarczowa**
 Producent: **brak danych**
 Typ elementu: Karuzela
 Nr katalogowy: **brak danych**

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **NISKI** (15 punktów) Prawdopodobne ryzyko wystąpienia urazów typu drobne skaleczenia, stłuczenia, skręcenia. Ze względu na ryzyko doznania niewielkich urazów ciała poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu lub, jeśli to możliwe, usunięcie występujących nieprawidłowości.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
chwyt - stal nierdzewna	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań. (zdjęcie: 1)
Stan nawierzchni -	Za niski poziom	Poziom nawierzchni jest zbyt niski. Prześwit pomiędzy dolną krawędzią platformy a nawierzchnią nie powinien wynosić więcej niż 80 mm. Zalecane wyrównanie oraz uzupełnienie nawierzchni do zalecanego poziomu. (zdjęcie: 2)
łożyska - łożysko smarowanie smarem	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
podesty - aluminium	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
elementy konstrukcyjne - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Naturalne zużycie/bez uwag	bez uwag
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia ¹⁴

Nazwa: Karuzela tarczowa z siedziskami

Producent: brak danych

Typ elementu: Karuzela

Nr katalogowy: brak danych

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)

Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: **WYSOKI** (49 punktów) Wysoce prawdopodobne ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń wymagających hospitalizacji, skomplikowanych złamań długich kości ramion/nóg, pęknięcia czaszki, urazów karku/szyi, kontuzji, wstrząsu mózgu, głębokich ran szarpanych/ciętych, urazów mogących powodować trwałe kalectwo. Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo doznania ciężkich obrażeń poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw bardzo niski. Wskazane zamknięcie dostępu do kontrolowanego elementu i jak najszybsze usunięcie występujących nieprawidłowości.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
chwyt - stal nierdzewna	Inne	Stwierdzono drobne uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz oznaki korozji elementu. Zalecane jego oczyszczenie, a następnie zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych, np. lakierem w spray'u lub farbą do metalu. (zdjęcie: 1; 2)
siedziska - sklejka malowanie powierzchniowe	Naturalne zużycie	Stwierdzono miejscowe rozwarstwianie się sklejki. Zalecane oczyszczenie elementów, oszlifowanie zadr oraz ponowne pomalowanie atestowanymi preparatami typu lakierobejca. Regularnie wykonywane zabiegi konserwacyjne wpływają na estetykę oraz mogą znacznie wydłużyć "żywność" urządzenia. (zdjęcie: 3)
Inne uwagi -	Inne	Urządzenie z ruchem wymuszonym, w którego strefie bezpiecznej składowane są ostre elementy z metalu i betonu. Zalecane natychmiastowe usunięcie składowanych przedmiotów ze strefy bezpiecznej urządzenia i nie składowanie ich w obrębie placu zabaw. (zdjęcie: 4; 5)

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Stan nawierzchni -	Za niski poziom	Poziom nawierzchni jest zbyt niski. Prześwit pomiędzy dolną krawędzią platformy a nawierzchnią nie powinien wynosić więcej niż 80 mm. Zalecane obniżenie fundamentowania urządzenia do zalecanego poziomu. (zdjęcie: 6)
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Inne	Urządzenie źle zafundamentowane, platforma nie znajduje się w poziomie ponadto posadowiona jest zbyt wysoko. Prześwit pomiędzy dolną krawędzią platformy a nawierzchnią nie powinien wynosić więcej niż 80 mm. Zalecane obniżenie fundamentowania oraz wypoziomowanie urządzenia. (zdjęcie: 7)
łożyska - łożysko smarowanie smarem	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
podesty - aluminium	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
elementy konstrukcyjne - stal	Naturalne zużycie/bez uwag	Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/01/2016



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 7